


- Machine Taps
- Tarauds machine

- Maschinen-Gewindebohrer
- Machos de máquina

- Machinetappen
- Macho de Máquina

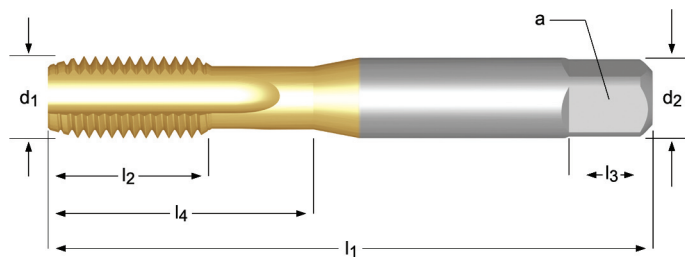

## E504



■ 3.1 3.2 3.3

● 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.4 6.2 6.3 6.4 7.2 7.3 7.4 8.2 8.3

M	P mm	$l_1$ mm	$l_2$ mm	$d_2$ Ø mm	$\square$ a mm	$l_3$ mm	z		$l_4$ mm	e-Code
3	0,50	48	12,5	3,14	2,50	5	3	2.5	12,5	E504M3NO2
3	0,50	48	12,5	3,14	2,50	5	3	2.5	12,5	E504M3NO3
4	0,70	53	14	4,00	3,15	6	3	3.3	14	E504M4NO2
4	0,70	53	14	4,00	3,15	6	3	3.3	14	E504M4NO3
5	0,80	58	11	5,00	4,00	7	3	4.2	22	E504M5NO2
5	0,80	58	11	5,00	4,00	7	3	4.2	22	E504M5NO3
6	1,00	66	13	6,30	5,00	8	3	5	26	E504M6NO2
6	1,00	66	13	6,30	5,00	8	3	5	26	E504M6NO3
8	1,25	72	16	8,00	6,30	9	3	6.8	29	E504M8NO2
8	1,25	72	16	8,00	6,30	9	3	6.8	29	E504M8NO3
10	1,50	80	18	10,00	8,00	11	3	8.5	34	E504M10NO2
10	1,50	80	18	10,00	8,00	11	3	8.5	34	E504M10NO3
12	1,75	89	22	9,00	7,10	10	3	10.3		E504M12NO2
12	1,75	89	22	9,00	7,10	10	3	10.3		E504M12NO3
14	2,00	95	24	11,20	9,00	12	4	12		E504M14NO2
14	2,00	95	24	11,20	9,00	12	4	12		E504M14NO3
16	2,00	102	24	12,50	10,00	13	4	14		E504M16NO2
16	2,00	102	24	12,50	10,00	13	4	14		E504M16NO3
18	2,50	112	29	14,00	11,20	14	4	15.5		E504M18NO2
18	2,50	112	29	14,00	11,20	14	4	15.5		E504M18NO3
20	2,50	112	29	14,00	11,20	14	4	17.5		E504M20NO2
20	2,50	112	29	14,00	11,20	14	4	17.5		E504M20NO3
22	2,50	118	29	16,00	12,50	16	4	19.5		E504M22NO2
22	2,50	118	29	16,00	12,50	16	4	19.5		E504M22NO3
24	3,00	130	35	18,00	14,00	18	4	21		E504M24NO2
24	3,00	130	35	18,00	14,00	18	4	21		E504M24NO3